


ZICO

ZI-2260

Coating meter

2 in 1

מד עובי צבע / ציפוי למתכות מדידה למתכת מגנטית ומתכות לא מגנטיות

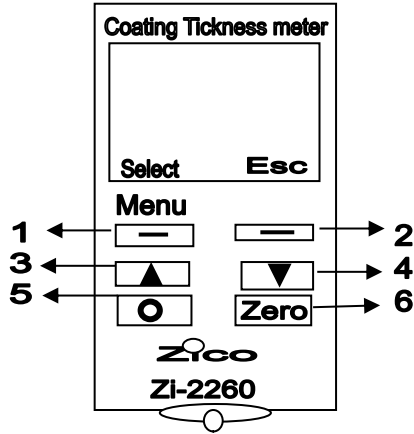

תכונות

- ** אפשרות קריאה מאפס עד 1250 מיקרון
- ** קריאות ישירות או לקבוצות קריאה (4 קבוצות)
- ** קבוצה- קריאות לאובייקט-מוצר לתיבה אחד מתוך 4
- ** זכרון של 80 קריאות לכל קבוצה
- ** חישוב ממוצע קריאות עם הצגת התוצאה
- ** סגירה אוטומטית Auto Power off
- ** תאורת מסך
- ** חיבור למחשב+ תוצאות על גרף
- ** אפשרות מדידה למתכת ואלומיניום (בדיקה ב 2 אופציות) .

הוראות שימוש בסיסיות

- 1 הכנס בטריות לתא בטריות בחלק האחורי
- 2 הדלק את המכשיר בלחצן מס 5 (לחצן צהוב)
- 3 המתן עד 10 שניות
- 4 לחיצה על לחצן 1-כניסה לתפריט או בחירה
- 5 לחצן מס 2-חזרה אחורה-או יציאה (הקו הכחול)
- 6 מקש 3 ו 4 מעלה או מוריד אותנו בתפריט
- 7 מצורף דוגמיות של עובי ציפוי + 1 גוף מתכתי + 1 גוף אלומיניום .
- 8 המכשיר נמצא במצב אוטומטי לבדיקות ציפוי למתכת ואלומיניום
- 9 לשנוי הבדיקה מאוטומטי למצב הרצוי יש להגדיר מראש "הגדרת סוג הבדיקה"

התקנה תוכנה :

מצורף דיסק התקנה
על המסך נוכל לראות ולשמור את הקריאות
ניתן להציג תוצאות בגרף עם ממוצע קריאות

תפריט ראשי

Statistic View	הצגת ממוצע
Options	אפשרויות
Limit	הגבלות
Delet	מחיקה
Measure View	הצגת תוצאות
Calibration	כיול

הגדרת סוג הבדיקה

- א. אוטומטי
- ב. FR- מגנטי
- ג. NO FR -לא מגנטי

איפוס מכשיר
א. תפריט ראשי- לחצן אדום
ב. יורד מטה ל CALIBRATION ולוחץ SELECT
ג. יורד מטה ומבצע מחיקה DELETE

לחצן ZERO

משמש אחרי מדידה ראשונה
לאפס את המכשיר לתוצאה האחרונה
דהיינו התוצאה האחרונה תראה אפס
ובבדיקות הבאות יראה את השינוי מהאפס
ולא את התוצאה האמיתית
משמעו- התוצאות יראו את הסטייה .
בגמר השימוש יש לבצע איפוס כרשום לעיל !!!

לבדיקת תקינות המכשיר יש להשתמש בדוגמיות

- 1 מניחים אחת הדוגמיות על המשטח ולוחצים את הכלי על הדוגמית שנבחרה .
- 2 התוצאה צריכה להיות קרובה לרשום על הדוגמית בסטיות קטנות .

לתחילת בדיקה!!!

- 1 יש לכבות את המכשיר ולהפעילו מחדש תוך כדי לחיצה קבועה על לחצן ה ZERO
- 2 עד שמופיע השאלה SURE TO RESET?
- 3 יש ללחוץ על הלחצן האדום לאישור YES וכך המכשיר מקבל את האיפוס העצמי שלו .

Options

- Measure mode → מצב בדיקה
- Working mode → מצב עבודה
- Used Probe → סוג חיישן
- Unit setting → תאורת מסך
- Back light → סגירה אוטומטית
- LCD statistic →
- Auto Power Off →

בחירת מצב עבודה- קריאה ישירה/ לקבוצת קריאה

Working Mode	מצב עבודה	הגדרות למידות	מקסימום, מינימום-ממוצע
Direct	א. קריאה ישירה	Average	
Group 1	ב. קריאה לקבוצה 1	Maximum	
Group 2	ג. קריאה לקבוצה 2	Minimum	
Group 3	ד. קריאה לקבוצה 3	Sdev	
Group 4	ה. קריאה לקבוצה 4		

לשאלות טכניות יש לשלוח מייל ל zicozil@netvision.net.il

או דרך האתר ולציין מס טלפון .

www.zicotech.com